

Recuperación Autostar

Se puede presentar un problema cuando se actualiza Autostar II que es el control del Meade LX200 GPS, que hace que quede inservible, puede mostrar caracteres extraños, no mostrar nada e inclusive no encender. Queda sin comunicación con el telescopio y no es reconocido por el computador.

Primero, se debe descargar la actualización del Firmware de la página de descargas de Meade, este archivo se descomprime y se pasa a la carpeta efemérides localizada en la carpeta de Meade / Autostar en archivos de programa.

Para recuperar el Autostar se inicia el mando en modo seguro encendiendo el telescopio e inmediatamente marcar 999, aparece el aviso Downloading....DO NOT DISCONNECT. Se conecta el Autostar al telescopio y el telescopio al computador, es muy importante realizar la conexión RS232 con el puerto que está junto a la conexión del Autostar.

Se abre ASU (Autostar Update), que preguntará si el mando se encuentra en modo seguro se responde que si. Si la opción de conectar esta inactiva, pasar a My SKY y luego devolverse a Autostar allí dar en conectar y luego actualizar.

Se enciende el telescopio y se abre el programa ASU y se espera a que reconozca el Autostar se da actualizar. Para demorar menos el proceso se puede cambiar la velocidad de envío de datos a 57 k. Una vez terminado el sistema se reinicia.

Espero que a alguien en apuros pueda seguir estos pasos y salir del susto.

Carlos Andres Carvajal Tascón